

**नोव्हेंबर २०१२ च्या “समस्या ओळखा” स्पर्धेतील काही उत्तरे!**

जानेवारी २०१३

सर्वप्रथम नोव्हेंबर २०१२ च्या “समस्या ओळखा” स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्वांचे धन्यवाद. तुमच्या उत्साहासाठी आणि ज्यांनी पाहणीमध्ये सहभाग घेतला त्यांचे बीकॉनबद्दल दिलेल्या मौल्यवान प्रतिक्रीयेसाठी आम्ही आभारी आहोत. स्पर्धेची नावनोंदणी सुरु होण्यापूर्वी हे बीकॉन प्रसिद्धीस व भाषांतरासाठी तयार करणे आवश्यक होते म्हणून आम्ही अधिक समस्या व आमच्या हजारो वाचकानी निःसंशय ओळखलेले धोके अंतर्मुत करू शकलो नाही. अचूक उत्तरे निवडण्यात आम्ही उदार होतो याची खात्री ठेवा आणि इथे यादी केलेल्या समस्यांव्यतिरिक्त इतर अनेक सत्यसमस्या विचारात घेतल्या. इथे आम्ही निवडलेले काही मुद्दे दिले आहेत:

१ हे एकदम सोपे आहे! वाहीन्यांचा आधार अत्यंत कमकुवत आहे!

२ अंतर्गळ चकती आणि रिलीफ व्हॉल्व यांतील दाब हा आपत्कालीन दाब रिलीफ प्रणालीची एकसंधता धोक्यात आणतो. जेव्हा अंतर्गळ चकतीच्या पुढील दाब व मागील दाब यांतील फरक अंतर्गळ दाबापेक्षा जास्त होते तेंव्हा ती फुटते. जर चकतीच्या पुढील भागात दाब असेल तर ती प्रक्रीयेतील उद्देशित दाबाला फुटणार नाही.

३ इथारा फलक असूनही भाताबंद सुरक्षा झाडपेच्या झाकणातील बूच (जे वाहतुक करताना झडपेचे संरक्षण करते) काढले नव्हते. यामुळे ज्या दाबाला ती झडप उघडते त्यावर परिणाम होईल.

४ वाहीन्या जोडण्यासाठी एकमेकांमध्ये व्यवस्थितपणे न बसण्यान्या लवचिक नव्ह्या वापरलेल्या आहेत. तसेच उजवीकडील पलंजमध्ये किमान एक नटबोल्ट गहाळ आहे आणि फलंजचे पृष्ठभाग व्यवस्थित जुळलेले नाहीत.

५ सर्व पंप सारखेच दिसतात पण तेथे एकही खूणपट्टी दिसत नाही.

६ रिलीफ व्हॉल्वकडे येण्यान्या वाहिन्यांच्या जोडण्या व व्हॉल्वमुळे येण्यारा दाब खूप कमी होतो, ज्यामुळे रिलीफ व्हॉल्वचा सतत आवाज येईल. रिलीफ व्हॉल्वकडे येण्यान्या वाहिनीवरील ब्लॉक व्हॉल्व बंद होऊ न देण्यासाठी काही सोय नसल्याचे दिसते आणि तो रिलीफ व्हॉल्व प्रक्रीयेपासून वेगळा करतो.

७ छायाचित्रांमध्ये अनेक धोके दिसतात. त्यांतील काही इथे दिले आहेत (तुम्हाला इतरही आढळतील): (१) साठा टाकीवर नांव नाही; (२) या भागात आय वॉश किंवा सुरक्षा शॉवर नाही; (३) छायाचित्रातील व्यक्तिने वैयक्तिक सुरक्षा साधने घातली नाहीत; (४) टॅकरच्या चाकाला उटी लावलेली नाही; (५) सांडलवंड रोखण्याची व्यवस्था नाही; (६) अनेक ठिकाणी पाय अडकून पडण्याचे धोके (आणि बफर्मुळे घसरून पडण्याचा धोका) (७) ट्रक मागे शेडमध्ये आणि तो खाली करण्याच्या वाहीन्यांवर येण्यापासून रोखण्यास काहीही नव्हते; (८) टॅकर खाली करण्याच्या जोडण्यांजवळ जाण्यासाठी अपुरा फलाट; (९) टॅकर खाली करण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर होज रिकामा करण्याची तजवीज नाही; (१०) टॅकर खाली करण्याच्या वाहीन्यांवर कोठेही दाबमापक नाही; (११) पंपाच्या पुढील भागातील व्हॉल्वची मूठ खूप उंचावर आहे; (१२) टॅकर खाली करण्याच्या वाहीन्यांना दिलेला आधार निकृष्ट आहे.



**नियमित दंखटेख म्हणजे सुरक्षेची गुरुकिळ्याची होय!**

AIChE © 2008. सर्व हक्क राखीव. अव्यावसायिक, शैक्षणिक हेतूसाठी वापरण्यास प्रोत्साहन आहे. तथापि CCPS शिवाय अन्य कोणासही पुनर्विक्रीसाठी वापर करण्यास सक्त मनाई आहे. संपर्क : [ccps\\_beacon@aiche.org](mailto:ccps_beacon@aiche.org) किंवा ६४६-४९५-१३७१

हे बीकॉन सहसा अरेबिक, अफ्रीकन, चिनी, डॅनिश, डच, इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, गुजराती, हिंदू, हिंदी, हंगेरियन, इंडोनेशियन, इटालियन, जपानी, कोरियन, मालय, मराठी, नॉर्वेजियन, पर्शियन, पोलीश, पोर्तुगीज, रशीयन, स्पॅनिश, स्वीडीश, तमिळ, थाई, तेलगू, तुर्की, उर्दू आणि व्हाइटनामी इत्यादी भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.

This Beacon is translated in Marathi by Mr. S.K. Gulawani, Maharashtra, India.