

દુષિત અશુદ્ધિઓને કારણે થયેલું રનઅવે રીએક્શન !

ફેલ્બુઆરી - ૨૦૧૮

અક્સમાત ૧: ડીસ્ટીલેશન પ્રક્રિયા પછી વધેલો ઓર્ગનિક કચરો પાઈપમાં ભરાયેલો હતો અને પ્રક્રિયા વેન્ટ જેમાંથી પ્રવાહીને બધાર કાઢી નાખવામાં આવતું હતું તેને વાલ્વ વડે બંધ કરી દેવાઈ હતી. કચરો પાઈપમાં જામી ન જાય એ માટે તેમાં સ્ટીમ પસાર કરવામાં આવતી હતી. શનિ-રવિ પ્લાન્ટ બંધ કરવામાં આથ્યો તે દરમિયાન પાઈપમાં ઘાડકો થયો (ચિત્ર ૧૧ અને ૧૫). કોઈને ઈજા ન થઈ કારણ કે બીલીંગમાં કોઈ હતું નહીં અને નુકશાન પણ ઓછું થયું.



૧૧



૧૨



૧૫



૧૬

શું થયું હતું ?

મોટાભાગના અક્સમાતમાં એકથી વધારે કારણો હતા. પરંતુ ઉપરોક્ત અક્સમાતો થવામાં દુષિત અશુદ્ધિ એક કારણ હતું.

અક્સમાત ૧ : સ્ટીમ ટ્રેસીંગ પર લગાવેલી તાપમાનનું નિયમન કરતી પ્રણાલી બંધ થઈ ગઈ હતી જેને કારણે તાપમાન ખૂબ વધી ગયું. તેને કારણે ડીકમ્પોઝીશન અને ઘડકો થાય તેમ ન હતું પરંતુ બાકી રહેલો કચરો ૧% પાણી સાથે ભળવાથી દુષિત અશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ. પ્રક્રિયા વેસેલ માંથી નીકળેલી વરાળ વેન્ટ સિસ્ટમમાં હરી ને પાણીમાં રૂપાંતરીની થઈ ને વધારાની ટાંકીમાં ભેગું થયું. લેબોરેટરી માં કરેલા પરીક્ષણે સાબિત કર્યું કે આટલી માત્રાના પાણી એ દુષિત અશુદ્ધિઓનું ડીકમ્પોઝીશન થવા માટેના તાપમાનને ૧૦૦ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ સુધી ઘટાડયું હતું. સ્ટીમના તાપમાન નિયમન કરતી પ્રણાલી બગડી જવાથી વધેલું તાપમાન ડીકમ્પોઝીશન ચાલુ કરવા માટે પુરતું હતું.

અક્સમાત ૨ : ઉત્પાદન પ્રક્રિયા વખતે કુદ અભિનિત તીવ્ર મીનરલ એસીડ હોય છે. જેને કારણે સ્ટેઇનલેશ સ્ટીલ કટાઈ જાય છે. કાટને કારણે લોખંડ ભળવાથી એભિનિત પોલીમરાઈઝ થવાની પ્રક્રિયા જડપી થઈ જાય છે. કુદ અભિનિત એસીડ ને આવરાણવાળી રેલ્વે ટાંકીમાં સંગ્રહ કરવું જોઈએ. પરંતુ આ અક્સમાતમાં આવરાણ વગરની ટાંકી વાપરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત પ્લાન્ટમાંથી કુદ અભિનિત પોલીમરાઈઝ ન થાય તે માટેના ઈનહીનીટર યોગ્ય પ્રમાણમાં ઉમેરવામાં આવ્યા નહોતા. એભિનિત ઈનહીનીટર ઉમેરવાથી તે શુદ્ધ મટીરીયલમાં થતું ધીમું પોલીમરાઈઝેશન અટકાવે છે. ટેન્કરને કાટ લાગવાથી લોખંડની અશુદ્ધિઓએ પોલીમરાઈઝેશન ચાલુ કર્યું અને ઈનહીનીટરની ઓછી માત્રા એ એભિનિત ની સ્ટેબીલિટી ઓછી કરી નાખી અને અંતે તે રનઅવે પોલીમરાઈઝેશન અને ઘડકા માટે કારણભૂત બન્યું.

સંદર્ભ : અક્સમાત ૧ – હેન્ડરસોટ અને, બીજા, પ્રોસેસ રેક્ટી પ્રોફેસ ૨૨ (૧) પાન ૪૮-૫૮ (૨૦૦૩), અક્સમાત ૨ – હેન્ડરસોટ અને ખોલ્ખ, પ્રોસેસ રેક્ટી પ્રોફેસ ૧૧ (૩) પાન ૧૫૦-૧૫૫ (૧૯૮૨)

તમે શું કરી શકો હો?

- જ્યારે તમે તમારા પ્લાન્ટમાં વપરાતાં મટીરીયલની સુરક્ષા વિશેની જ્ઞાનકારી (સેફ્ટી ડાટા શીટ્સ, ઓપરેટીંગ પ્રોસીજર વિગેરે) તપાસો ત્યારે દુષિત અશુદ્ધિને કારણે સંભવિત જોખમી રીએક્શન જેમ કે ડીકમ્પોઝીશન અને પોલીઅરાઈઝેશન ઉપર પુરતું થાન આપો. તમારા પ્લાન્ટમાં કેટલોક દુષિત અશુદ્ધિઓ હોય તો તેના ચોક્કસ જોખમોથી અવગત રહો.
- કેટલોક દુષિત અશુદ્ધિઓ બધે જ જોવા મળે છે. - જેમકે કાટ, પાણી, તાપમાન ફેરવતાં પ્રવાહી, લુણીકાંટ્સ, મેટલ અને બીજા પાઈપ કે સાધનમાંથી કાટ લાગવાથી ઉદ્ભવતા બીજા પદાર્થો. જાણો કે આવી બધે જ જોવા મળતી દુષિત અશુદ્ધિઓ તમારી પ્રક્રિયામાં શું ભાગ ભર્જીની શકે છે.
- ઓળખી લો કે નાનકડી માત્રામાં દુષિત અશુદ્ધિ પણ મોટા ભયાનક રીએક્શન માટે કારણભૂત બની શકે છે.
- દુષિત અશુદ્ધિઓ તમારા પ્લાન્ટ અને સાધનમાં ન ઉદ્ભવે તે માટે બધે જ કાર્યપ્રણાલીઓનું પાલન કરો. સંગ્રહ ટાંકી કે તમારા પ્લાન્ટમાં બીજી જગ્યાએ મટીરીયલને ખાલી કરતાં પહેલા તેની ઓળખ માટે વિશેષ સાવચેતી રાખો.
- તમારાં પ્લાન્ટ માં મરમત કરો ત્યારે હેમશા યોગ્ય મટીરીયલ થી બનેલાં ઓજાર જ વાપરો.
- તમે જે વાસણમાં (ડોલ, ડ્રમ, ટ્રક ટેન્કરો, રેલ્વે ટેન્કરો, વિ.) મટીરીયલ ભરો તે યોગ્ય મટીરીયલ થી જ બનેલાં છે તેની ખાત્રી કરો.
- ખાત્રી કરો કે પાઈપ, વાસણ અને સહેલાઈથી ફેરવી શકાય તેવા સાધનો સાફ કરેલાં છે. સાફ એટલે તેની ઉપર કશું લાગેલું, ચોટેલું ન હોય, કાટ લાગેલો ન હોય, અથવા કોઈ એવી દુષિત અશુદ્ધિઓ ન હોય જે તમારાં પ્લાન્ટ ની કાર્યપ્રણાલી ની વ્યાખ્યાયીત પ્રમાણે યોગ્ય ન હોય.

એક નાનકડી માત્રામાં દુષિત અશુદ્ધિ મોટી સમયા બનવા માટે કારણ બની શકે છે !

©AIChE 2018. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccts_beacon@aiche.org or 646-495-1371.