

చిన్న చిన్న మార్పులన్నీ ప్రోగగుట వలన ప్రేలుడుకు దారితీసింది

నవంబర్ 2018

సెప్టెంబర్ 2012 జిపాన్‌లోని హిమీజి ఇండస్ట్రీల్ ఏరియాలో 70 మీ³ (18,500 రూ. ఎస్.గ్యాలన్స్) స్టీరమైన కప్పగల ఎక్స్‌లిక్ అసిన్(ఎఎ) ట్యూంక్ ప్రేలుడు సంభవించింది, తర్వాత మంటలు వ్యాపించాయి. ఒక వ్యక్తి మృతి చెందాడు, ఒక అగ్నిఘాషక సిబ్బున్ది, 36 మందికి గాయాలవ్యాగా, ఇద్దరు పోలిసు వారు, 24 మంది అగ్నిఘాషక సిబ్బున్ది, 10 మంది ప్లాంటు ఉద్యోగులు గాయపడారు. ట్యూంక్ పూర్తిగా ధ్వంసం కాగా, దాని చుట్టూ ప్రక్కల యంత పరికరాలు ధ్వంసమాయా (చిత్రము-1). అయితే పెద్దగా చుట్టూ ప్రక్కల గానీ, వాతావరణానికి గానీ ఎటువంటి వోని కలుగలేదు.


ఎక్స్‌లిక్ అసిన్ తుట్టి చేయుటకు ఉన్న రెండు డిస్టిల్యూషన్ కాలమ్స్ మధ్యలో ఒక నిమిమి ట్యూంకును ఉంచారు. రసాయాన్సి ట్యూంక్ దిగువ భాగము నుండి పై భాగము వరకు పంపించి వాటానికి కలుపుతూ చల్లబరుస్తారు. తర్వాత దానిలో ఉన్న మట్టము సాధారణ అపరేటింగ్ మట్టము కన్నా తగ్గించారు. ఈ మట్టము కూలింగ్ కాయల్ దిగువకు ఉంది. ట్యూంకులోని రసాయనం పై వరకు సర్ఫ్యూటీఎస్ కాలేదు. ట్యూంక్ క్రింద భాగమలో నాసిల్ ద్వారా లవెల్ గియాటర్లోనికి పంపించారు. ఈ నాసిల్ను లెవర్ గియాటర్ కూడా ఉపయోగిస్తారు (పటము-2).

ప్రేలుడు సంభవించు సమయానికి ప్లాంటు నందు దొన ట్రైమ్స్ లో డిస్టిల్యూషన్ పరీక్ష జరుపుతున్నారు. ఈ వర్గ బలుగుతున్నప్పుడు ట్యూంక్ నుండి ఫీట్సు ఆపివేయవలెను. కానీ ట్యూంకులో మట్టము క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తూ అపరేటింగ్ మట్టముకు చేరింది. ట్యూంక్ పై భాగానికి టీ-పైకిల్ చెయ్యుకుండా కూలింగ్ కాయల్ పైన ఉన్న ఎక్స్‌లిక్ అసిన్ కలపలేదు మరియు చల్లబరవలేదు. ట్యూంక్లోనికి వస్తున్న ఎక్స్‌లిక్ అసిన్ ఉప్పోగత పోలిమెరైజేషన్ ఉప్పోగత కన్నా తక్కువ ఉంటుంది అని భావించారు మరియు ఎక్స్‌లిక్ అసిన్ పోలిమెరైజేషన్ ఇలింగ్ ఉన్నది. కానీ ట్యూంకు లోపలి ఉప్పోగత పెరిగింది, ముఖ్యంగా - ట్యూంక్ పై భాగంలో, ట్యూంక్ యొక్క ఫీట్సాన్ని పోచ్చించబడి ప్రేలుడు సంభవించింది.

Courtesy of Nippon Shokubai



Photo 1: Destroyed AA Tank

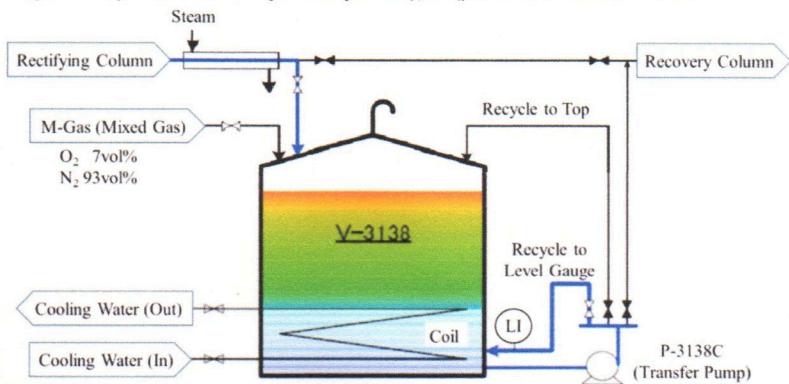

Drawing 2: Only the bottom of the tank was cooled, the liquid above became hot

Reference: Nippon Shokubai Co., Ltd. Himeji Plant Explosion and Fire at Acrylic Acid Production Facility Investigation Report March 2013.

మీ జరిగింది?

- ట్యూంక్ యొక్క ఫీటింగ్ పైపు వేడినిచికి అనుసంధానం వేసి ఉండాలి. దాని వల్ల గడ్డకట్టకుండా ఉంటుంది. కానీ దీనిని నీటి ఆవిరికి మార్చారు.
- ట్రైమ్ ట్రావ్సు తెలిగచడం వలన ఉప్పోగత నియంత్రణ దెబ్బుతింది.
- ట్యూంక్ యొక్క పైభాగాలో గల పొర వల్గా ఉన్న ఎక్స్‌లిక్ అసిన్తో కలపలేదు మరియు లోనికి వస్తున్న ఎక్స్‌లిక్ అసిన్ వలన వేడిగా ఉంది.
- రెండు ఎక్స్‌ఫైర్ల్యూక్ ఎక్స్‌లిక్ అసిన్ స్స్యాయం చర్యలు - డిమిరైజేషన్ మరియు పోలిమెరైజేషన్. పోలిమురైజేషన్ అసిన్హాటిర్ డిమిరైజేషన్ చర్యలు అపలేదు. డిమిరైజేషన్ ద్వారా వెలువబడిన ఉప్పం వలన పోలిమెరైజేషన్ చర్య జరిగింది.
- డిమిరైజేషన్ ద్వారా వెలువదే ఉప్పం వలన వెలువదే ప్రమాదాన్ని గుర్తించలేదు, ట్యూంక్ పై భాగంలో లీ-సర్ఫ్యూషన్ జరగలేదు.
- ట్యూంక్ ఉప్పోగతను సూచించే పరికరము లేదు. ట్యూంక్ యొక్క పై భాగంలోంచి ఎక్స్‌లిక్ అసిన్ వ్యాపర్నీ బయలైకి రావడం మొదట గమనించారు.

మీరు మీ చెయ్యాలి?

- ప్లాంట్లో ఎటువంటి మార్పులు చెయ్యకండి. అవి చిన్న మార్పులైనా సరే, మీ ప్లాంట్ మార్పు యాజమాన్య పద్ధతులను అనుసరించకుండా చెయ్యకండి.
- మీ ప్లాంట్ నందు మార్పులను గమనించినట్లయితే ఎమ్.బి.సి. రిప్ప్యూన్ కోరండి. అటువంటి రిప్ప్యూ జరిగి మీకు తెలియచోతే మీ సూపర్వైజర్లుకు తెలియచేయండి. మీ పనిపై ప్రభావాన్ని చూపే అన్ని మార్పులను గురించి మీకు తెలిసి ఉండాలి.
- ఏదైనా ఏషయం సాధారణ అపరేషన్ కన్నా భిన్నంగా ఉన్నట్లయితే, అపరేటింగ్ ప్రైస్జెటర్లు అనుసరించండి, లేదా మీ సూపర్వైజర్లు ఏమి చెయ్యాలో అడగండి.
- చిన్న చిన్న సంఘటనలు అన్ని కలిసి పెసు ప్రమాదానికి దారితీయగలవు. అన్ని చిన్న మార్పులను గుర్తించాలి వాటి ద్వారా మొత్తం సిస్టమ్కు వచ్చే ప్రమాదాన్ని గుర్తించి తగిన జాగ్రత్త చర్యలు కైకొనండి.

చిన్న చిన్న మార్పులు కూడా పెద్ద పర్యవసానమునకు కావచ్చు!

©AIChE 2018. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.