

## جنوری 2022 ڈرائینگ اور طریقہ کار میں کچھ چیزیں غائب تھیں

### کیا آپ جانتے ہیں؟

- \* سیفٹی ریگولیشنز میں P&IDs اور وضع کردہ طریقہ کار کے لاگو ہونے سے پہلے پلانٹ کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ مینجمنٹ آف چینج (MOC) کو اتنی سختی سے استعمال نہیں کیا گیا جتنا آج ہے۔
- \* اگر آپ کا سٹم پروسیس سیفٹی ضوابط کے نافذ ہونے سے پہلے بنایا گیا تھا تو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اسی طرح کی چھپی ہوئی غلطی کے امکانات ہوں۔
- \* آپریٹنگ طریقہ کار کا اپ ٹو ڈیٹ ہونا اور اس پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ وضع کردہ طریقہ کار (Procedures) میں خامیوں کو درست کیا جانا چاہیے۔
- \* آپریٹنگ طریقہ کار کو صحیح طرح سے لکھا جانا چاہیے۔ اس کے تمام مراحل کو ترتیب سے درج کرنا چاہیے تاکہ آپ، آپکی کمپنی اور درگرد کے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جاسکے
- \* پروسیس میں کی جانے والی تمام تبدیلیاں بشمول عارضی پاور سپلائی کو مینجمنٹ آف چینج (MOC) کے مرحلے سے گزارنا چاہیے۔

- \* حادثے سے قبل ٹینک اور فل (overfill) کے خطرے کو دو پروسیس ہیڈسٹڈیز (Process Hazard Studies) میں زیر بحث لایا گیا جن میں ہائی ہائی (HiHi) لیول کی موجودگی کا سوچ کر اس خطرے کو نظر انداز کر دیا گیا۔
- \* معمول کی ٹینک فلنگ روکنے کیلئے سیفٹی انٹرلاک کا استعمال ٹھیک نہیں۔ فلنگ روکنے کے وقت کی نشاندہی آپریٹنگ طریقہ کار میں کی جانی چاہیے۔

### آپ کیا کر سکتے ہیں؟

- \* پروسیس ہیڈسٹڈیز کے سلسلے میں ہونیوالی میننگر کے دوران ڈرائنگز کا بغور جائزہ لیں اگر یہ اصلی حالت سے مطابقت نہیں رکھتیں یا کوئی کمی بیشی ہے تو اسکی نشاندہی کریں
- \* تمام "غیر دستاویزی پریکٹس" (Practices) کو سپروائزر کے علم میں لانے کی ضرورت ہے۔ ان کو تحریر کیا جانا، جانچ پڑتال کرنا اور منظور شدہ ہونا لازمی ہے۔
- \* وضع کردہ طریقہ کار کو اپنائیں۔ اگر وہ مکمل نہیں یا موجودہ صورتحال سے مختلف ہیں تو کسی کے ذریعے ان کا جائزہ لیں اور ان کو ٹھیک کریں۔
- \* پروسیس میں معمولی تبدیلیوں سے بھی آگاہ رہیں۔ ان کو مینجمنٹ آف چینج (MOC) کے عمل سے گزارنا چاہیے۔

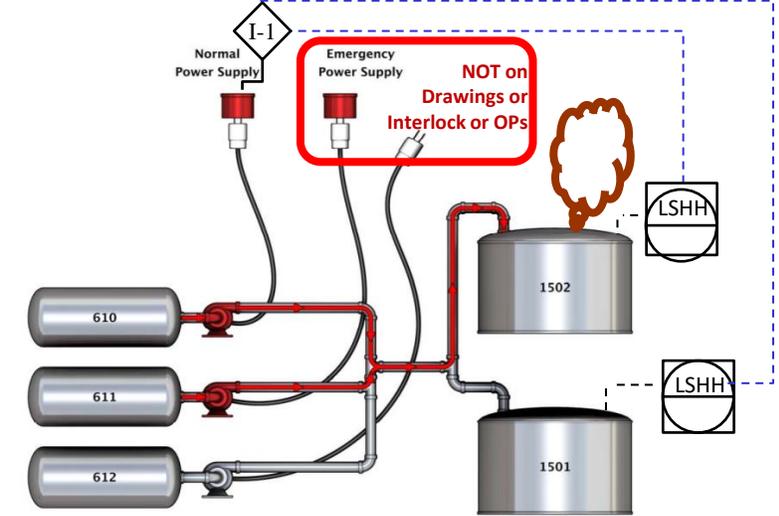


Fig. 1 Schematic of the oleum transfer system (see reference below)

11 اکتوبر 2008 کے دن Pennsylvania کے تین قبضوں کے اوپر اولیم (سلفیورک ایسڈ میں سلفر ٹرائی آکسائیڈ کا محلول) کے زہریلے اور آلودہ بادل چھا گئے جن میں بھاری مقدار میں سلفر ٹرائی آکسائیڈ اور سلفیورک ایسڈ موجود تھے۔ تقریباً 2500 افراد وہاں سے انخلاء پر مجبور ہو گئے اور انہیں کسی دوسرے مقام پر پناہ لینے پڑی۔ خوش قسمتی سے کوئی بھاری نقصان نہیں ہوا۔

پلانٹ لگنے کے وقت تین پمپس چلانے کیلئے ایک ہی پاور سپلائی دی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ پمپ نہ چل سکے۔ ٹینک 1501 اور ٹینک 1502 کو ضرورت سے زیادہ بھرنے سے بچانے کیلئے پاور سپلائی کا ہائی ہائی (HiHi) لیول کے ساتھ انٹرلاک دیا گیا تھا۔ تاہم 1980ء میں مرکزی پاور سپلائی کی معطلی کے متعدد واقعات کے پیش نظر پمپس کو چلانے کیلئے ایک عارضی پاور سپلائی دے دی گئی۔ اس ایمرجنسی پاور سپلائی سٹم کو کبھی بھی پائپنگ اینڈ انسٹرومنٹیشن ڈائیکرامز (P&IDs) اور آپریٹنگ طریقہ کار میں شامل نہیں کیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اسے ہائی ہائی (HiHi) لیول انٹرلاک سے بھی کٹھول نہیں کیا گیا۔

ٹینک اور فل واولے دن ایک آپریٹر کو کہا گیا کہ وہ ٹینک 610 سے ٹینک 1502 میں اولیم ٹرانسفر کرے۔ وقت بچانے کی خاطر آپریٹر نے ساتھ ہی ایمرجنسی پاور سپلائی سے دوسرے پمپ کو چلا کر ٹینک 611 سے ٹینک 1502 میں اولیم ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ پریکٹس کئی سالوں سے ایک آپریٹر سے دوسرے آپریٹر تک منتقل ہوتی رہی لیکن اس کو نہ تو تحریر کیا گیا اور نہ ہی پروسیس سیفٹی پروگرام کے زیر انتظام لایا گیا۔ ہائی ہائی (HiHi) لیول سوچ ٹینک 611 سے ٹینک 1502 میں اولیم ٹرانسفر سے نہ روک سکا جس کی وجہ سے وہ ہوا میں خارج ہوا۔

Reference: <https://www.csb.gov/indspec-chemical-corporation-oleum-release/>

ڈرائنگز اور طریقہ کار کا درست ہونا، قابل ميعاد ہونا اور ان پر عمل کیا جانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے!