

એલઈએલ ડીરેક્ટરનું સ્વીકાર્ય રીડીંગ શું છે ?

ઓગસ્ટ ૨૦૨૨



આકૃતિ ૧ – આગ અને ઘડાકા પછીનું દૃશ્ય

Hydrogen sulphide (PPM)	Carbon monoxide (PPM)	Hydrocarbon (% lower explosive limit)	Oxygen (%)
10	213	67%	20.9

ટેબલ ૧ –ટાંકી ને ખાલી કરતાં પહેલાં ટાંકીની અંદર ગેસ પરીક્ષણનું પરીણામ

એક ટાંકીમાં ઘડાકો થયો જ્યારે તેને અવાહક હોઝ વાપરીને વેક્યુમ ટ્રક દ્વારા ખાલી કરાતી હતી. ચાર કોન્ટ્રાક્ટરો મૃત્યુ પામ્યા અને પાંચમો જીવનમાં બદલી ન શકાય એવી ઈજાઓ પામ્યો. કંપની અને કોન્ટ્રાક્ટરોને ૮૦ લાખ કરતાં વધારે અમેરીકન ડોલરનો દંડ થયો અને અઠવાડિયાઓ સુધી પ્લાન્ટની કામગીરી ખોરંભે પડી ગઈ.


કામદારોને ટેન્કની અંદર જ્વલનશીલ વેપર હશે એવું અનુમાન ન હતું. અકસ્માતના ૧૦ વર્ષ પહેલાં પ્રક્રિયામાં ફેરફારને કારણે, જ્વલનશીલ પ્રવાહી હાઈડ્રોકાર્બન ધીરે ધીરે ટાંકીની પ્રવાહીની સપાટી ઉપર એકઠા થયા હોવા જોઈએ. ઘણી બધી નાની ઘટનાઓ એ ચેતવણી આપી હતી કે ટાંકીની અંદર જ્વલનશીલ પદાર્થ છે.

આ અકસ્માત થવા પાછળ ઘણાં બધા કારણો છે પણ આ મહિને આપણે એક કારણ પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. વર્ક પરમીટ બનાવતી વખતે ઓપરેટરે ટાંકીની અંદર રહેલા વેપર સ્પેસમાં ગેસ રીડીંગ લીધેલું હતું તેણે ટાંકીની અંદર ઉપરના ભાગમાં (ટેબલ ૧ જુઓ) ૬૭% લોઅર એક્સ્પ્લોઝીવ લીમીટ (એલઈએલ)નું રીડીંગ નોંધ્યું હતું. આટલું ઉંચું રીડીંગ પછી પણ ખબર નહી કેમ તેમણે કામ ચાલુ જ રાખ્યું. આ ઘડાકામાં ઈલેક્ટ્રોસ્ટેટીક સ્પાર્ક અને પાર્થોસ્ફેરીક પદાર્થનું જાતે સળગવું એ બંને આગ ચાલુ કરવાના સ્ત્રોતો હતા. જે બંને ને કામ ચાલુ કરતા પહેલાં ઓળખવામાં આવ્યા ન હતા.

<https://www.hse.gov.uk/comah/chevron-pembroke-report-2020.pdf>

શું તમે જાણો છો ?

- યુએસ ઓશા સહીતનાં ઘણાં બધા નિયમન અધિકારીઓએ, જ્વલનશીલ વેપરની માત્રા ૧૦% એલઈએલ લેવલથી વધારે હોય તો કન્ફાઈન્ડ સ્પેસની પરમીટ આપવા પર પ્રતિબંધ મુકેલ છે.
- ઘણી બધી જ્વલનશીલ વેપર હવા કરતાં ભારે હોય છે. જેથી તે નીચેના હિસ્સામાં - ટાંકીના તળીયાના ભાગ નજીક, સંપ અથવા ટ્રેન્યમાં વધારે માત્રામાં ભેગો થઈ શકે છે.
- ટાંકીના તળીયામાં રહેલાં સ્લજમાં જ્વલનશીલ પદાર્થની માત્રા હોઈ શકે, જ્યારે સ્લજને હલાવવામાં આવે ત્યારે કે સફાઈ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાંથી જ્વલનશીલ પદાર્થ બહાર આવી શકે છે.
- હોઝમાંથી પસાર કરતાં પ્રવાહી – તથા ઘન પદાર્થોમાં પણ સ્ટેટીક ચાર્જ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે જોખમી વિસ્તારના તથા તેની નજીક રહેલાં બધાં સાધનોને ગ્રાઉન્ડીંગ અને બોન્ડીંગ કરવું જરૂરી છે.

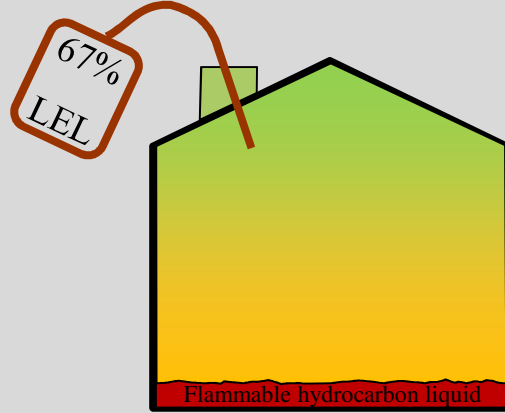

તમે શું કરી શકો ?

- ગેસ ટેસ્ટને કાળજીપૂર્વક તથા યોગ્ય રીતે કેલીબ્રેટ કરેલા એલઈએલ મીટરથી કરવો અને તમારી એલઈએલ માપવાની પદ્ધતિને અનુસરીને કરવો.
- એલઈએલ ટેસ્ટીંગનું માપ નિયત કરેલી માત્રા કરતાં વધારે આવે તો એનો મતલબ એ છે કે કશીક સમસ્યા છે. જ્યાં સુધી સમસ્યાનું નિવારણ ન આવે અને નિયત માત્રાની અંદર રીઝલ્ટ ન આવે ત્યાં સુધી કામગીરી ચાલુ ન કરો.
- જ્વલનશીલનો ટેસ્ટ ક્યાં કરવો તે જાણવા ઓગસ્ટ ૨૦૨૦નું અને વેક્યુમ ટ્રકના જોખમો જાણવા માર્ચ ૨૦૨૦ના બિંકનો જુઓ.
- તમારા કારખાનામાં ટાંકી સાફ કરવાના માટે યોગ્ય એન્જનીયરીંગ પ્રેક્ટીસનું પાલન કરવું જોઈએ. જેમ કે એનજી ઈન્સ્ટીટ્યુટનો ભાગ ૧૬ “ટાંકી સાફ કરવાનો કોડ” અથવા એપીઆઈ ૨૦૧૫ “પેટ્રોલીયમ ટાંકીમાં સુરક્ષિત પ્રવેશ અને સફાઈ”

એલઈએલમાં રીડીંગ અર્થાત ત્યાં જ્વલનશીલ વેપરની હાજરી છે.