






www.aiche.org/ccps/process-safety-beacon

## مادة خاطئة + خزان خاطئ = مشكلة

مايو 2023

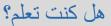

- كل يوم ، يتم نقل ملايين الأرطال من المواد الخطرة من حاويات النقل
  (الشاحنات و عربات السكك الحديدية والأسطوانات والبارجات والسفن) إلى مواقع المستخدمين. يتم تنفيذ معظم عمليات النقل هذه يدويًا.
- عندما يشارك سائقو التوصيل بشكل مباشر في تفريغ المواد الكيميائية ، يجب
   أن تتقاسم شركة توزيع المواد الكيميائية وإدارة المنشأة المسؤولية لضمان
   تفريغ المواد الكيميائية بأمان.
  - تتطلب الأنشطة اليدوية بدرجة عالية مثل تحميل وتفريغ المواد الكيميائية إجراءات تفصيلية ونقاط توصيل وأنابيب محددة جيدًا.
- تقوم بعض الشركات بتركيب تجهيزات فريدة على أنابيب التحميل والتفريغ بحيث يمكن توصيل خرطوم المواد الصحيح فقط.
- يجب أن تحدد الإجراءات شرط وجود موظفي المنشأة فعليًا أثناء عمليات التسليم. يجب على كل من موظفي المنشأة والسائقين التحقق من التوصيل الصحيح قبل تفريغ المواد الكيميائية باستخدام قوائم التحقق المكتوبة و/أو مخطط الأنابيب و/أو الممرات التقصيلية للمعدات.
- يجب على المشغلين والسائقين ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة للمواد
  التي يتم التعامل معها وتدريبهم على كيفية ارتدائها بشكل صحيح.

## ماذا تستطيع أن تفعل؟

- عند عمل جو لات ، انتبه لملصقات الأنابيب. يجب استبدال الملصقات المفقودة أو التالفة على الفور.
- عندما تحتوي محطات التحميل أو التفريغ على نقاط اتصال متعددة ، تأكد من
  أن التوصيلات صحيحة ومحددة جيدًا.
- اقرأ واتبع إجراءات التفريغ. إذا كانت بعض الخطوات غير واضحة أو غير صحيحة ، فأبلغ مشرفك وقم بتصحيحها.
- أثناء تحليلات مخاطر التحميل / التفريغ ، اسأل عما يحدث إذا كان خرطوم النقل متصلاً بالخزان الخطأ. يجب أن يستخدم فريق PHA أداة توافق كيميائي مثل https://www.aiche.org/search/site/CRW4)



الشكل 1: وصلات الخزانات الكيميائية في .MCPIقفل خط تعبئة حمض الكبريتيك (محاط بدائرة) على الأرض. بدائرة) على الأرض.

(المرجع (CSB report 2017-01-I-KS

في 21 أكتوبر 2016 ، تم خلط مادتين كيميائيتين غير متوافقين عن طريق الخطأ في منشأة MGPI Processing ، كانساس. وقع الحادث منشأة MGPI Processing ، كانساس. وقع الحادث أثناء تسليم كيميائي روتيني لحمض الكبريتيك من مورد الحمض إلى مزرعة صهاريج منشأة MGPI. قام سائق الشاحنة بتوصيل خرطوم التوصيل بشكل غير صحيح بوصلة خزان هيبوكلوريت الصوديوم (التبييض). هاتان المادتان غير متوافقتين ، وخلط حمض الكبريتيك مع هيبوكلوريت الصوديوم أنتج سحابة تحتوي على الكلور ومركبات أخرى.

أثرت السحابة على العاملين في الموقع والمجتمع المحيط. سعى أكثر من 140 شخصًا ، بمن فيهم أفراد من الجمهور وموظفو MGPl وسائق الشاحنة ، للحصول على الرعاية الطبية. تطلب موظف واحد في MGPl وخمسة أفراد من الجمهور دخول المستشفى نتيجة التعرض للسحابة.

## عدة عوامل أدت إلى هذا الحادث:

- وضع علامات رديئة على نقاط الاتصال للمواد الكيميائية المختلفة. (الملصقات في الشكل 1 لم تكن موجودة وقت وقوع الحادث ، ولكن تمت إضافتها إلى الصورة للتوضيح)
- نظام ضعيف للاتصال بتحديد نقطة التوصيل الصحيحة بين الشركة وسائق البائع.
  - فشل المشغل في التحقق من الاتصال الصحيح قبل السماح بنقل الحمض.
  - · أخطاء وتناقضات في إجراء التقريغ وضعف فهم المشغلين لهذا الإجراء.