

ఎప్పుడూ లేని అమ్మానియా సంఘటన - మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చా? డిసెంబర్ 2023



చిత్రం 1. ట్యూంకర్ ముందు



చిత్రం 2. ట్యూంకర్ వెనుక

పేరు తర్వాత ట్యూంక ట్లక్ యొక్క భాగాలు

మార్చి 24, 1992న, సెనెగల్లో డాకర్లోని వేరుశెనగ నూనె ప్రాససింగ్ మిల్లులో చరిత్రలో అత్యంత ఎక్కువ అమ్మానియా విడుదలంది. ఒక అమ్మానియా ట్యూంక ట్లక్ సగానికి విరిగిపోవడంతో 22 మెట్రిక్ టన్లు (50,000 పొండ్లు) అన్హైడ్రోన్ అమ్మానియా విడుదలంది. పేలుడు నుండి వచ్చిన శిథిలాలు అమ్మానియాను కలిగి ఉన్న ఇతర సమీపంలోని ప్రక్కియ పరికరాలను గుచ్ఛుకున్నాయి. ధట్టమైన అమ్మానియా మేఘం ఆయిల్ మిల్లు, చుట్టుపక్కల వ్యాపారాలు మరియు సమీపంలోని సమాజంపై త్వరగా వ్యాపించింది. అంతమంగా, 129 మంది మరణించారు మరియు 1150 మంది గాయపడ్డారు.

ఈ సంఘటన ఎందుకు జరిగింది? ట్యూంక శాశ్వతంగా స్ఫీరపరచబడలేదు; అది అమ్మానియా సరపరాదారు సైట్లలో నింపబడిన ట్యూంక ట్లక్, తర్వాత మిల్లుకు రవాణా చేయబడింది. ట్యూంకర్ నిబంధనల ప్రకారం నిర్విచబడింది మరియు అది విఫలమైనప్పుడు 11 సంవత్సరాలు పాతది. ట్యూంక ను పదేపదే ఓవర్ఫిల్టింగ్ ఓవర్ఫిల్ప్రైజ్యెషన్ చేయడం క్రాక్ ఏర్జటానికి దారితీసింది. ఇది 1991లో కనుగొనబడింది. నిర్యాపాణ కార్బికులు పగుళ్ళను సరిచేశారు మరియు ట్యూంకను ఉపయోగించడం కొనసాగించారు. సంఘటనకు ముందు రోజు, ట్యూంక రెట్ సామర్ధ్యాలో 124% నిండిపోయింది.

ద్విక్కత వాయువు సేవలో, ఓవర్ ప్రైప్రైజెషన్ గణనీయమైన ఒత్తిడికి దారితీసుంది మరియు ఇటువంటి సందర్భంలలో ట్యూంక విఫలమవుతుంది. విపత్తును అదుపు చేయడానికి, మీల్లు చాలా నీరస ప్రణాళికాబద్ధమైన అత్యవసర ప్రతిస్పిందన కార్బక్యూమాన్ని కలిగి ఉంది. అదుప్పచాత్మకా, రంజాన్ పెలవుల్లో సమీపంలో తక్కువ మంది వ్యక్తులు ఉన్న సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది.

మీకు తెలుసా?

- ట్యూంకులు, ముఖ్యంగా ద్విక్కత వాయువు సేవలో ఉన్నవి, రెట్ చేయబడిన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇది పరికరాల రూపకల్పన సమాచారంలో డాక్యుమెంట్ చేయబడాలి.
- ట్యూంకులు సరైన కోడ్లు లేదా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నిర్విచబడాలి. ఈ కోడ్లు ట్యూంకను మరమ్మతు చేయడానికి, పరీక్షించడానికి మరియు ధృవీకరించడానికి పద్ధతులను కూడా పేర్కొంటాయి. మరమ్మతులు చేయడానికి స్ట్రిఫికేట్ పోందిన వ్యక్తులచే మాత్రమే మరమ్మతులు చేయాలని కూడా వారు కోరుతున్నారు.
- తరచుగా మరమ్మతులు మరియు నిర్యాపాణ ప్రక్కియ సమస్యలు బద్రతా హాచ్చరిక యొక్క సంఖేతాలు. ట్యూంకులు పగుళ్ళను అభివృద్ధి చేయకూడదు మరియు అవి జరిగితే, అది తీవ్రమైన అందోళనకు దారితీసుంది.
- అమ్మానియా తీవ్ర విపప్పారితమైనది; దానిని పీల్చడం శ్వాసక్క వైఫల్యానికి దారితీసుంది. లిక్వైడ్ అమ్మానియా చర్మానికి తాకడం తీవ్రమైన చరి కారణంగా ధర్మల్ బర్నెలకు కారణమవుతుంది.

మీరు ఏమి చేయగలరు?

- గరిష్ట ట్యూంక పూరక స్టోయ వంటి క్లిప్ప్మెన్ ప్రక్కియ సమాచారాన్ని ట్యూంక్టై, పీల్టింగ్ కనెక్ట్ స్టోనంలో గుర్తించాలి మరియు పీల్టింగ్ విధానంలో ప్రత్యేక హాచ్చరికగా ఉండాలి.
- ట్యూంక యొక్క రెట్ కెపాసిటీని ఎప్పుడూ ఓవర్ఫిల్ చేయరాదు లేదా మించరాదు. ట్యూంక యొక్క రెట్ సామర్థ్యం కంటే ఎక్కువ మెటీరియల్ డెలివరీ చేయబడితే, మీ సూపర్ప్లైజర్ని సంప్రదించండి.
- ట్యూంకులు మరియు ఇతర పరికరాల మరమ్మతులకు ప్రత్యేక వైఫల్యం అవసరం. మీరు శిక్షణ పోందిని లేదా ధృవీకరించని మరమ్మతు చేయమని అడిగితే, దానిని ప్రశ్నించండి. ప్రాసెన్ డెజాప్ట్ కంటే ప్రాసెన్ ఆలస్యం కావడం మంచిది.
- ఈ సంఘటన గురించి కమికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ కథనాన్ని ఉచితంగా ఇంగ్రెడ్ చదవండి:

<https://www.aiche.org/resources/publications/cep/2023/july/learning-worst-ammonia-accident>

ట్యూంకులు ఓవర్ఫిల్ చేయడం వల్ల విపత్తు ఫలితాలు ఉంటాయి!